



ДИРЕКТИВА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ - ТЕРМІНОВА
AIRWORTHINESS DIRECTIVE – EMERGENCY

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

01135, Україна, Київ, пр.Перемоги, 14
тел.: + 380 (44) 461-55-31
факс: + 380 (44) 216-85-39
<http://www.avia.gov.ua>

STATE AVIATION ADMINISTRATION
OF UKRAINE

14, Peremogy ave., 01135, Kyiv, Ukraine
phone: + 380 (44) 461-55-31
fax: + 380 (44) 216-85-39
E-mail: AD-coordinator@avia.gov.ua

Дата: 29. 06. 2017

DLP – 0889T-17

Цю Директиву льотної придатності видано Державіаслужбою відповідно до Авіаційних правил України, частина 21 (Part-21), розділу А, пункту 21.А.3В «Директиви льотної придатності»

Назва утримувача схвалення типової конструкції
виробу: ДП «Антонов»

Позначення Типу/моделі:
Ан-74; Ан-72-100

Перелік даних сертифіката типу (№): ГЛ 0009, ГЛ 0028

Іноземна Директива: не застосовується

Скасування/заміна: не застосовується

Дата введення в дію: 29. 06. 2017

Номер глави АТА - Назва глави АТА - Назва частини/системи - Необхідна коригувальна(і) дія(ї)

АТА 71 – Силова установка - Вузли кріплення –Перевірка

Виробник(ки): ХДАВП

Застосовність: Ан-74, Ан-74Т, Ан-74Д, Ан-74Т-100, Ан-74Т-200А, Ан-74-200, Ан-74ТК-100, Ан-74ТК-200, Ан-72-100, Ан-72-100Д

Причина: 23.06.2017 в початку розбігу (перші 20 метрів) літака Ан-74ТК-200, серійний номер 15-06, сталася мимовільна різка зміна режиму роботи правого двигуна із злітного режиму на знижений. В подальшому при огляді було виявлено руйнування тягового підкосу 72.04.6402.919.000 кріплення двигуна по задній опорі і руйнування обох кронштейнів 72.04.6402.920.000 кріплення по лівій і правій переднім опорам.

Необхідні коригувальні дії та строк виконання:

- перед черговим вильотом на всіх літаках виконати разову перевірку стану вузлів кріплення двигуна по ТК601 розд. 071.20.00.РЭ;
- в разі виявлення пошкоджень проінформувати розробника літаків – ДП «Антонов» та Державіаслужбу.

Посилання на документи: ТК601 розд. 071.20.00.РЭ

Примітки: Зарезервовано

Т.в.о. Голови Державіаслужби

С.М. Коршук